

# 钣金件快速精确加工中的激光切割工艺分析

李 钰, 马继山

(西安航天发动机厂, 陕西 西安 710100)

**摘 要:** 针对 80.5mm~86mm 钣金件的结构特点, 通过比较常用加工工艺和激光切割过程工艺, 选出适合实际的优化方案。验证了不同切割参数对切割质量的影响。在工艺参数为: 脉冲功率 2.4kW、脉冲宽度约 10ms、功率密度  $10^7\text{W}/\text{cm}^2$  的情况下, 激光切割 80.5mm~86mm 钣金件获得了良好的切割质量, 尺寸精度控制在误差 ( $\pm 100\mu\text{m}$ ) 范围内。工艺方案合理, 生产率高。

**关键词:** 激光切割; 钣金; 快速精确加工

**中图分类号:** TG485

**文献标识码:** B

**文章编号:** (2008) 04-0043-05

## Process analysis of laser cutting for sheet metal parts rapid precision machining

Li Yu, Ma Jishan

(Xi'an Space Engine Factory, Xi'an 710100, China)

**Abstract:** According to the structural characteristics of sheet metal parts, a practical optimized scheme for 80.5mm ~ 86mm sheet metal parts processing was obtained by comparison between common processing and laser cutting. The effects of different laser cutting parameters on the cutting quality were also verified. The results indicate that under the conditions of 2.4kW pulse power, 10ms pulse width, and  $10^7\text{W}/\text{cm}^2$  power density, better cutting quality can be obtained with high productivity, the dimension error can be controlled within the range of  $\pm 100\mu\text{m}$ . The results show that the scheme is valid.

**Key words:** laser cutting; sheet metal; rapid precision machining

收稿日期: 2008-05-06; 修回日期: 2008-07-14。

作者简介: 李钰 (1980—), 男, 助理工程师, 研究领域为钣金冲压。

## 1 引言

在液体火箭发动机推力室成形以及产品连接、导管制造中,钣金件起到了关键作用。航天产品钣金件与普通钣金件相比具有品种多、外形复杂、光洁度高、公差要求严等特点。而钣金件成型之前,首先要解决的是钣金件的外形展开加工。钣金件外形展开加工通常采用以下方法:画线铣削、线切割、等离子切割、氧乙炔火焰切割、模具冲压、高压水切割和CO<sub>2</sub>激光切割。

各种切割下料方法都有其优缺点,精度、速度和成本均不同,在工业生产中有一定的适用范围。选用一种最便捷适应广的加工方法是目前液体火箭发动机钣金零件制造所面临的任务。

## 2 典型钣金零件工艺方案的选择

### 2.1 钣金件的结构特点

(1) 名称:导流板。

(2) 结构特点:加工内型面为不规则曲线轮廓结构(如图1)。

### 2.2 技术要求

材料为1Cr18Ni9Ti钢板,厚度 $\delta 2\text{mm}$ ,内轮廓曲率不仅多变而且要做到光滑过度,且尺寸公差最严处为 $35_{-0.3}^{-0.1}\text{mm}$ 。

### 2.3 工艺分析及工艺方案的选择

根据上述零件的零件图及结构特点,有以下几种加工工艺方案可供选择:

- (1) 模具冲压;
- (2) 电火花线切割;
- (3) 高压水切割;
- (4) 激光切割。

### 2.4 针对下达导流板16件生产任务进行各种工艺的分析比较

#### 2.4.1 模具冲压

因只加工16件,虽然模具能保证内轮廓精度要求,但是加工 $\phi 1$ 孔的阳模寿命短易折断,模具本身成本高而且加工周期长,不经济。

#### 2.4.2 电火花线切割

精度以及表面光滑过度均能保证,但是首先需要加工出穿丝孔,加工速度过于缓慢,不合理(注:线切割加工直线段与激光切割精度及粗糙度相当,但是如果加工自由曲线或不规则曲线则精度及粗糙度不如激光切割)。

#### 2.4.3 高压水切割

密封件、切割头等耗材寿命短,成本高。

#### 2.4.4 激光切割

因为其数控程序是由CAD图形 $\rightarrow$ 几何位图 $\rightarrow$ 以非均匀有理B样条曲线为基础的PLC控制程序同步转化的,不存在人为误差,再加上精密机床保证,机械精度理论上误差在 $\pm 0.02\text{mm}$ ,由于环境原因实际上误差在 $\pm 0.05\text{mm}$ 左右,而且排料可以用软件来排,排料随心所欲,材料利用率通常 $\geq 80\%$ ,加工精度、切割面粗糙度、热影响区范围和加工速度均能满足要求。(激光加工模拟如图1所示)。

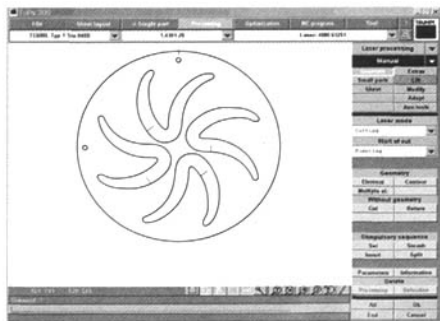


图1 零件激光加工过程模拟

Fig.1 Processing simulation of laser cutting

## 2.5 结论

在对加工速度、加工精度、生产率、生产成本的综合考虑下,选择激光切割加工钣金零件能获得满意结果。

## 3 激光切割的工艺过程及其参数分析

### 3.1 激光设备

激光设备采用Trumpf公司激光冲裁复合加

工中心。

3.2 激光束参数

激光系统一般由激光器、激光传输系统、控制系统、运动系统、传感与检测系统组成, 其核心为激光器。

激光器为 CO<sub>2</sub> 气体脉冲式激光器, 光束横截面上光强分布接近高斯分布, 具有极好的光束质量, 主要性能指标如下:

激光波长: 10.6μm

脉冲功率: 2.4kW; 脉冲宽度: 约 10ms

功率密度: 10<sup>7</sup>W/cm<sup>2</sup>

激光发散角: 1mrad

激光功率稳定度: 2%

激光束焦点直径: φ0.15~φ0.30

经实践验证, 激光冲裁复合加工中心 CO<sub>2</sub> 激光切割加工 80.5mm~86mm 板材的工艺特点及相关参数是:

(1) 切口宽度窄 (一般为 0.15~0.30mm)、精度高 (一般孔中心距误差为 0.01~0.05mm, 轮廓尺寸误差为 0.05~0.2mm)、切口表面粗糙度好 (一般 Rz 为 1.6~6.4μm), 切缝一般不需要再加工即可焊接。

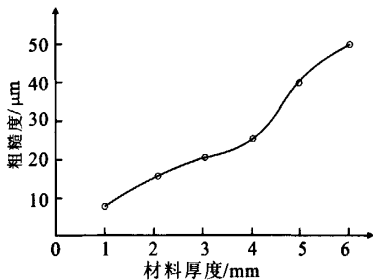


图 2 氧气切割碳钢切缝粗糙度与料厚的关系

Fig.2 Roughness~thickness relationship of cutting slot under oxygen environment

由图 2 可以看出切缝粗糙度与料厚成正比。

(2) 采用 2kW 激光功率, 86mm 厚不锈钢的切割速度为 1.2m/min; 82mm 厚不锈钢的切割速度为 3.6m/min, 热影响区微小, 变形极小。以上优点足以证明: CO<sub>2</sub> 激光切割成为发展迅速的一种先进加工方法。

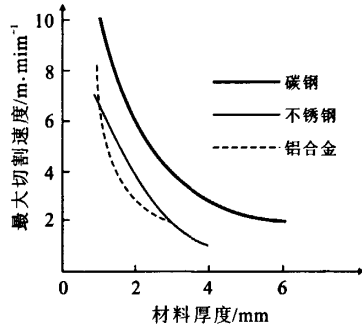


图 3 几种常见材料的最大切割速度与料厚的关系

Fig.3 Maximum cutting speed~thickness relationships of different materials

由图 3 可以看出材料的最大切割速度与料厚成反比。

3.3 工艺过程及工艺参数

3.3.1 数控编制切割工艺

用 Trumpf 公司激光冲裁复合加工中心附带的 TOPS300 工艺编程软件进行数控编程, 同时完成材料的下料尺寸计算、排样、工艺参数设定, 过程如下:

- (1) 绘图及图形类型的转换 (要求零件外轮廓闭合);
- (2) 确定材料、尺寸和零件排样;
- (3) 使用激光切割: 圆角工艺 (获得锐边倒钝) 或回路工艺 (获得锐角); 自动载入气体类型、切割速度, 并设置退料;
- (4) 加工顺序优化, 生成数控加工程序, 传输程序;

3.3.2 切割穿孔技术

对于 80.5mm~86mm 厚的板材, 大多数热切割技术都必须在板上穿一小孔。激光冲压复合机上是用冲头先冲出一孔, 然后再用激光从小孔处开始切割。对于没有冲压装置的激光切割机一般用脉冲穿孔的基本方法——脉冲穿孔: 金属对 10.6μm 激光束的起始吸收率只有 0.5%~10%, 当功率密度超过 106W/cm<sup>2</sup> 的聚焦激光束照射到金属表面时, 却能在微秒级的时间内很快使表面开始熔化。常用空气或氮气作为辅助气体, 每个脉冲激光只产生小的微粒喷射, 逐步深入, 因此厚板穿孔时间需要几秒钟。一旦穿孔完成, 立即将

辅助气体换成氧气进行切割。(注：产生高峰值功率脉冲激光的元器件电子管寿命约 20000 小时，价格昂贵，对  $\delta \leq 3$  薄板最好采用预冲孔工艺， $\delta \geq 3$  的板料才采用脉冲穿孔工艺)。

3.3.3 喷嘴及气流控制

激光切割钢材时，氧气和聚焦的激光束是通过喷嘴射到被切材料处，从而形成一个气流束。对气流的基本要求是进入切口的气流量要大，速度要高，以便足够的氧化使切口材料充分进行放热反应，同时又有足够的动量将熔融材料喷射吹出。目前激光切割用的喷嘴采用一锥形孔带端部小圆孔的结构，在使用时从喷嘴侧面通入一定压力。材质为纯铜，体积较小，是易损零件。

3.3.4 激光切割的主要工艺

(1) 升华切割

在高功率密度激光束的加热下， $\delta 0.5\text{mm} \sim \delta 6\text{mm}$  板材的表面温度会迅速升至沸点温度，部分材料汽化成蒸汽消失，部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气流吹走。切割气体一般用氮气 ( $\text{N}_2$ ) 或氩气 ( $\text{Ar}$ )。

(2) 高压气聚焦熔化切割

当入射的激光束功率密度超过某一值后，光束照射点处材料内部开始蒸发，形成孔洞。它将作为黑体吸收所有的人射光束能量。小孔被熔化物质所包围，然后，与光束同轴的辅助气流把孔洞周围的熔融材料带走。随着工件移动，小孔按切割方向同步横移形成一条切缝。切割气体一般用氮气 ( $\text{N}_2$ )。

表 1 切割气体氧气和氮气的比较  
Tab.1 Comparison between oxygen and nitrogen environments laser cutting

切割气体	氧气 ( $\text{O}_2$ )	氮气 ( $\text{N}_2$ )
纯度	$\geq 99.995\%$	$\geq 99.999\%$
优点	1) 切割速度高 2) 能切割厚板料	避免切割边的氧化, 工件因此不需再重新加工
缺点	1) 形成氧化层 2) 局部有较大粗糙度	1) 切割速度低 2) 气体消耗量大 3) 氮气阻止穿孔

(3) 火焰氧化熔化切割

熔化切割一般使用惰性气体，如果代之以氧气或其它活性气体，材料在激光束的照射下与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源，称为氧化熔化切割。切割气体一般用氧气 ( $\text{O}_2$ )。

切割气体氧气和氮气的比较见表 1。

3.3.5 激光切割气体的消耗

激光切割气体的消耗如图 4 和图 5 所示。

由图 4 可以看出，对于  $\delta 0.5\text{mm} \sim \delta 6\text{mm}$  的同一种料厚的板料，单位时间内从喷嘴喷出氧气体积随着使用压力提高而提高，对于不同料厚的板料，在同一压力下单位时间内从喷嘴喷出气体体积增量与料厚增量的平方成正比。

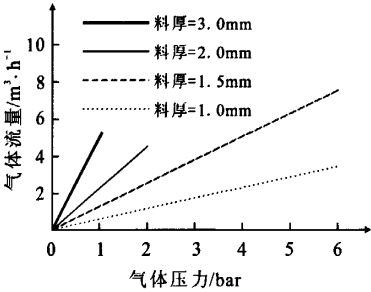


图 4 氧气消耗图  
Fig.4 Oxygen consumption

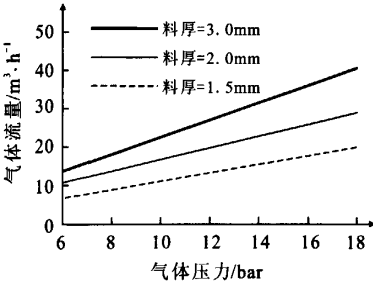


图 5 氮气消耗图  
Fig.5 Nitrogen consumption

由图 5 可以看出，对于  $\delta 0.5\text{mm} \sim \delta 6\text{mm}$  的同一种料厚的板料，单位时间内从喷嘴喷出氮气体积随着使用压力的提高而提高，对于不同料厚的板料，在同一压力下单位时间内从喷嘴喷出气体体积增量与料厚增量的平方成正比。由于氮气压力在 6bar 以上才对切割起到有效作用，所以

气体消耗量大。

### 3.3.6 常用工程材料的激光切割

#### (1) 碳钢

切割碳钢使用纯氧作为辅助气体,本激光加工中心可以切割碳钢板的最大厚度可达8mm,对厚板其切缝为0.3mm,对薄板其切缝可窄至0.2mm左右。

#### (2) 不锈钢

切割不锈钢使用高压氮气作为辅助气体,本激光加工中心可以切割不锈钢板的最大厚度可达6mm,对利用不锈钢及S-06薄板作为主构件来说是个有效的加工工具。切边热影响区很小,能有效保持此类材料的良好耐腐蚀性。

#### (3) 铝及铝合金

切割铝使用高压氮气作为辅助气体,铝切割属于熔化切割机制,由于铝对激光的反射率较高,只可以对较薄的铝板材进行切割。本激光加工中心所切割的铝合金厚度 $\delta \leq 4\text{mm}$ ,所用辅助气体主要用于从切割区吹走熔融产物,通常可获得较好的切面质量。

#### (4) 铜及铜合金

纯铜(紫铜)由于反射率太高,基本上不能用CO<sub>2</sub>激光束切割。

#### (5) 镍基合金

镍基合金也称超级合金,品种很多。其中对GH1131、GH1140已做过工艺试验,成功实施激光切割而且断面质量良好。

## 4 结论

(1) 采用激光切割,切割出的零件外形尺寸,精度、粗糙度、热影响区都完全符合设计要求,加工效率高且不需要模具。激光切割作为一种成熟的加工手段对薄板型零件的生产有很大的发展空间。

(2) 绘图的准确性与首件切割完之后的调试工作非常重要。通过工艺编制前调试掌握激光加工偏差。

(3) 坯料的材料均匀度及杂质对加工出来的产品影响较大。激光加工粗糙度、切割速度、气体消耗量与料厚的关系为:切面粗糙度与料厚成正比,切割速度与料厚大致成反比,耗气量与料厚增量的平方成正比。

### 参考文献:

- [1] 熊光耀. 铝合金电火花线切割加工工艺研究[J]. 电加工与模具. 2002, (6): 43-45.
- [2] 李力钧. 现代激光加工及其装备[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1993.
- [3] 梁桂芳. 切割技术手册[M]. 北京: 机械工业出版社, 1997.
- [4] 关振中. 激光加工工艺手册[M]. 北京: 中国计量出版社, 1998.

(编辑: 王建喜)